



**DIRECCION DE CONTRALORIA Y DESARROLLO
ADMINISTRATIVO DEL H. AYUNTAMIENTO
CONSTITUCIONAL DE COMPOSTELA, NAYARIT.**

**OBSERVACIONES A LA OBRA: CONSTRUCCION DE
PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA LA COLMENA EN
LA PEÑITA DE JALTEMBA, NAYARIT.**

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COL. LA COLMENA EN LA PEÑITA DE JALTEMBA, NAYARIT.

Se realizó la visita de obra por parte de la Contraloria Municipal del ayuntamiento de Compostela en la obra: "Construcción de Puente Peatonal en la col. La Colmena en la Peñita de Jaltemba, Nayarit.", en la cual se realizaron las siguientes observaciones:

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.u	Importe
1	CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 EN ESTRUCTURA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: COLADO, VIBRADO Y CURADO.	M3	7.34	\$ 2,551.54	\$ 18,728.30

OBSERVACIONES:

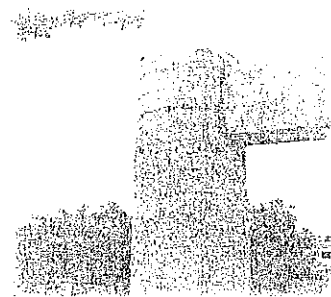
Presenta segregación el concreto en juntas de construcción de columnas. Se recomienda excarificar y resanar con epoxine 300.



No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.u	Importe
2	CIMBRA TIPO APARENTE CON MADERA DE PINO DE 3RA. INCLUYE: CIMBRADO, DESCIMBRADO, CHAFLAN, GOTERO Y FUENTES.	M2	61.23	\$ 310.57	\$ 19,016.20

OBSERVACIONES:

Se utilizo Sonotubo en lugar de madera de pino de 3ra, por tal motivo no se encuentra colada la columna como una pieza uniforme, causando la segregación en juntas de columna y Falta el retiro al 100% del papel carton del Sonotubo de las columnas en puente.

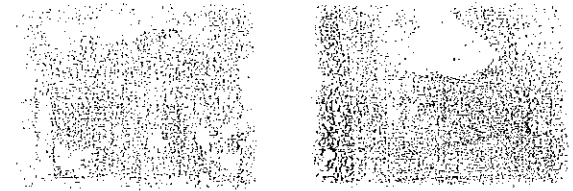


OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COL. LA COLMENA EN LA PEÑITA DE JALTEMBA, NAYARIT.


Se realizó la visita de obra por parte de la Contraloria Municipal del ayuntamiento de Compostela en la obra: "Construcción de Puente Peatonal en la col. La Colmena en la Peñita de Jaltemba, Nayarit.", en la cual se realizaron las siguientes observaciones:

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.u.	Importe
3	NO EXISTE CONCEPTO DE PLACAS DE ACERO.			\$	-

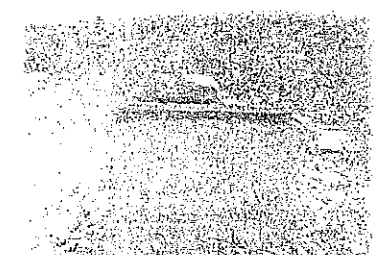
OBSERVACIONES:

<p>Placas de acero no cuentan con pintura anticorrosiva de protección.</p>	
--	---

OBSERVACIONES:

<p>Placas de acero no estan completamente emveidas (coladas) debido a que presentan oquedades, ocasionando la filtración de oxigeno y contaminando el acero de refuerzo.</p>	
--	--

OBSERVACIONES:

<p>Placas de acero de .40 x .40 mts no estan coladas sólidas, tienen hueco zona de contacto y resane muy superficial.</p>	
---	--

VISITA DE OBRA

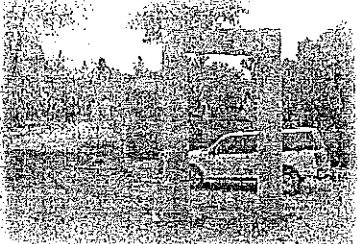
FECHA: 08/07/2015

OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN LA COL. LA COLMENA EN LA PEÑITA DE JALTEMBA, NAYARIT.

Se realizó la visita de obra por parte de la Contraloria Municipal del ayuntamiento de Compostela en la obra:

No.	Concepto	Unidad	Cantidad	P.u	Importe
4	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN DEL TERRENO (AREA DE PUENTE) INCLUYE: MANO DE OBRA Y MATERIALES COMO: PINTURA, CALHIDRA, ESTACAS, HILO ETC.	M2	143.2	\$ 11.40	\$ 1,632.48

 
OBSERVACIONES:

<p>A simple vista se aprecia que alineamiento horizontal en las columnas no cumple. Excepto a comparativa con proyecto. Además del desplome en estructura de soporte (columnas).</p>	
--	---

ATENTAMENTE

C.P. FELIPE CHAVARRIA CASTAÑEDA

DIRECTOR DE CONTRALORIA y DESARROLLO ADMINISTRATIVO



ARQ. ARACELI JOCELYN CASTELLANOS GLEZ

AUDITORA DE OBRA